



指定部位  
大屋根南西角

チェック内容

屋根下地が腐ってしまっています。

---

---

---

---

---

---



指定部位  
大屋根南西角

チェック内容

登り淀、瓦座、広小舞、垂木裏板は状態がかなり悪く、交換が必要な状態です。破風板も傷んでいますが、使用可能な範囲です。

---

---

---

---

---

---



指定部位  
大屋根南西角

チェック内容

上から見た状態です。瓦がずれてしまっており、そこから水が入り、下地が腐ってしまったようです。

---


---

---

---

---

---

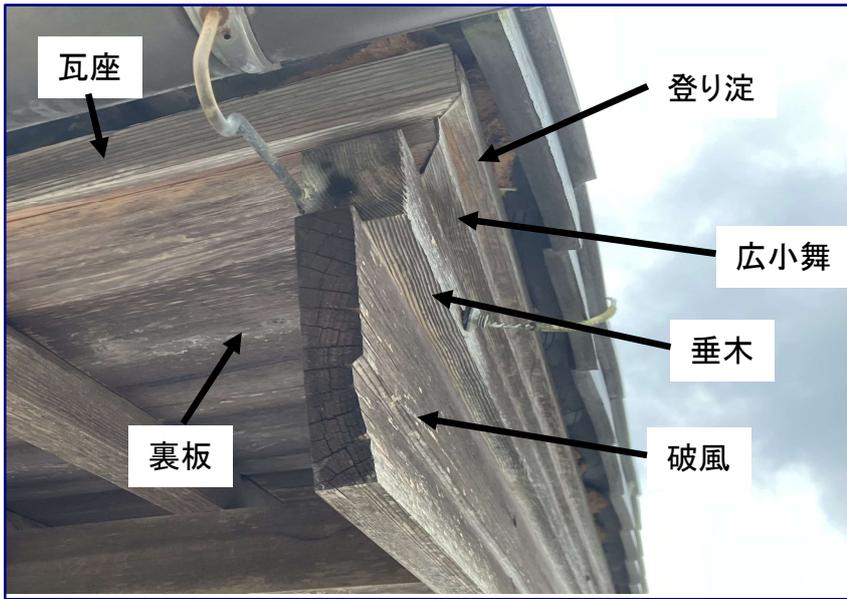

**指定部位**  
**大屋根北西角**

**チェック内容**

反対側の状態の良い下地です。

---

---

---

---

---

---

---

---



**指定部位**  
**下屋根南東隅鬼**

**チェック内容**

隅鬼の台座が凍て割れを起こしています。緊急性がそれほど高くないので、今回の見積りには含まれていませんが、将来的に直す必要があります。

---

---

---

---

---

---

---

---

**指定部位**

**チェック内容**

---

---

---

---

---

---

---

---